

SMĚRNICE PRO ZPRACOVÁNÍ

AIRSTOP lepicí pásy

Popis: Pevné systémové lepicí pásy s čistým akrylátovým lepidlem.

UV-odolnost: max. 2 měsíce; při větší zátěži použít „**OMEGA fasádní páska**“.

Teplota zpracování: -40 °C do +100 °C

Přilnavost (adheze): **AIRSTOP lepicí páska** přejíma funkci vzduchotěsného a větruodolného utěsnění, nikoli funkci silového spoje. Parozábrany a jiné fólie se vždy musí připevnit svorkou, sponou atd. (mechanicky).

Zaomítatelnost: **AIRSTOP lepicí pásy** se nedají omítat a přemalovávat. Pro tuto aplikaci musíme použít **AIRSTOP FLEX lepicí páska**.

Technika lepení: Při lepení lepicích pásek je potřebné, aby páska byla celou plochou přilepená k danému povrchu. Čím je přítlak při lepení vyšší, tím je i přilnavost lepší (přítlačný váleček). Přelepení pásek přes sebe resp. křížem je bez problémů možný. (výjimka: **AIRSTOP Quickband**). Pro omítnuté povrchy a nebo pro velmi hrubé dřevo doporučujeme **AIRSTOP těsnící hmotu SPRINT**. Zpracovávané materiály musí být bez prachu a mastnoty, podklady musí být suché a nosné. V případě pochybností doporučujeme podklad natřít základním adhezním nátěrem např. **UNI Primer**, **BUBI LF Adhezni základní nátěr**.

Lepení při velmi nízkých teplotách: **AIRSTOP lepicí pásy** jsou vhodné pro lepení od ca. -5 °C. Ale berte na vědomí, že při nízkých teplotách i při malé teplotní změně může dojít k vzniku povrchového kondezátu. Ten se potom hromadí v okolních plochách. Při lepení na tyto povrchové plochy působí jemná jinovatka – Film jak oddělovací vrstva. Musí se dbát na to, aby všechny lepené plochy: dřevo, desky z aglomerovaného dřeva (OSB, MDF, 3S- desky, cihla, plast, hladké povrchy), byly očištěny od silikonů a vosků a kovy očištěny od oxidantu a rzi. Dbejte na naše systémové návrhy na základě našeho ceníku.

Doba lepení: po nalepení **AIRSTOP lepicí pásy**, dochází k tzv. procesu sváření. Tento proces trvá cca. 6 - 24 hod, podle teploty. Až po tomto procesu sváření se dosáhne požadovaná účinnost lepicí pásy.

Odstranění lepicí pásy: s fénem na vlasy pásku lehce nahřejeme, až lepidlo velmi změkne. Potom pásku pomalu odlepíme. Při správné teplotě se lepidlo s páskou odlepí. Poslední zbytky lepicí pásy odstraníte s **AIRSTOP čistícím prostředkem na lepení**. POZOR: při citlivém podkladu netřít příliš dlouho na jednom místě. Popřípadě 5 - 15 min. čekat a potom ještě jedenkrát **AIRSTOP čistící prostředek na lepení** nastříkat a plochu utřít.

Uskladnění: Pásy musí být v uzavřeném kartonu, v chladu a suchu. Role bez oddělovacího papíru neukládat na sebe.

Doba uskladnění: 2 roky

Likvidace odpadu: Oddělovací papír a páska – domácí odpad, skládka

Garance: Použité akrylové lepidlo neobsahuje živici a ani žádné jiné přísady, které by způsobovali popraskání lepidla. Lepidlo je proto velmi odolné proti stárnutí. Odolnost proti stárnutí **AIRSTOP lepicích pásek**, je uvedena na konkrétním technickém listu.